



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**


**Versión Pública del documento denominado
DICTAMEN PERICIAL DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN URUAPÁN, MICHOACÁN**

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción I, 107 y 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I, 104 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante de nueve páginas y la presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en: firma, rúbrica y fotografía de persona física, acorde con las determinaciones emitidas por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión de fecha siete de junio de dos mil veintitrés, con número de clave CT-CI/A-15-2023, la cual puede ser consultada en la siguiente liga: <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-06/CT-CI-A-15-2023.pdf>, en la que analizó la confidencialidad de esos datos; así como información RESERVADA con fundamento en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP y 110, fracción V de la LFTAIP.




Dirección General de Infraestructura Física



LIC. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ,
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica
"Gabino Fraga Magaña", en Uruapan.
Presente.

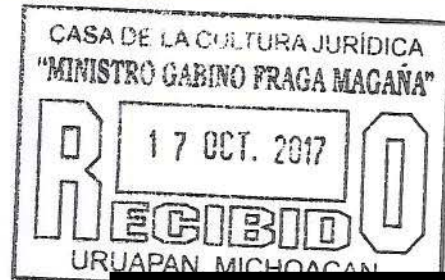


Por medio del presente documento nos permitimos presentarle a usted el dictamen pericial, sobre las condiciones estructurales actuales del edificio que alberga sus instalaciones en esta ciudad, como a continuación exponemos.

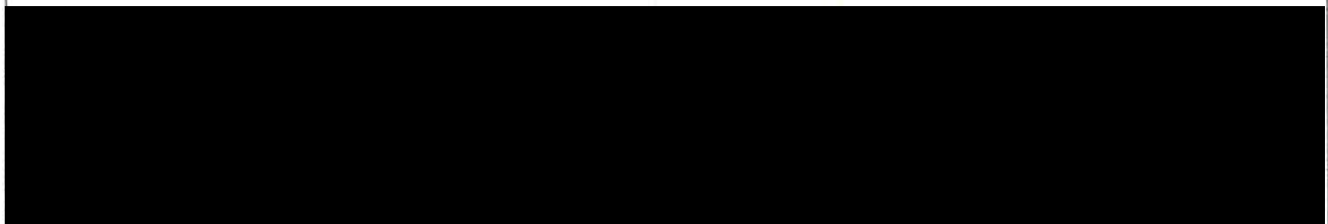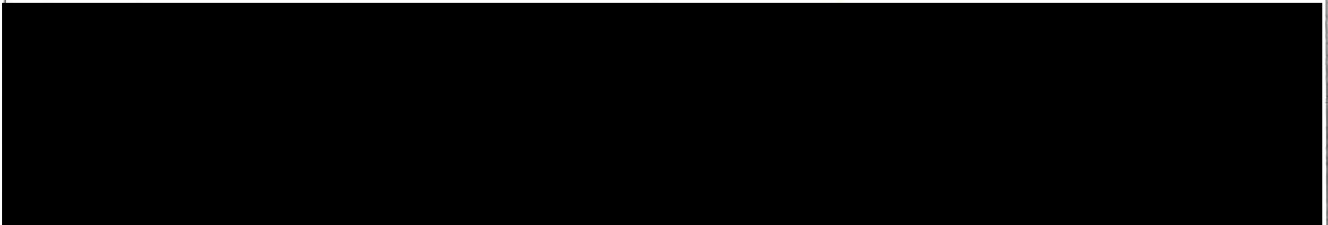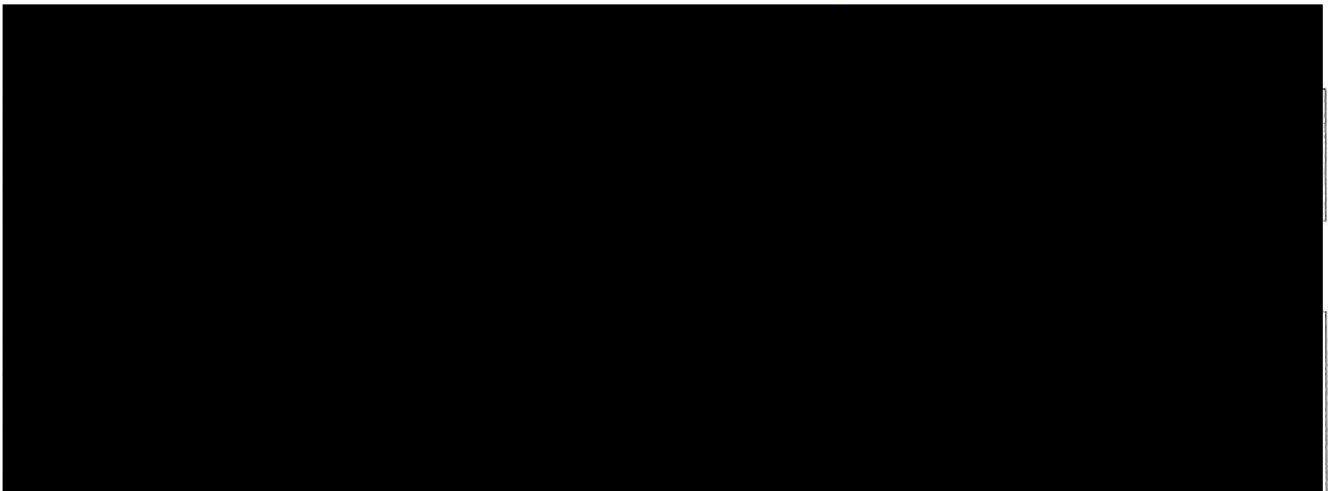

4.- El uso del inmueble sujeto es de oficinas públicas.

5.- Se cuenta con copias de los planos arquitectónicos de [redacted] por el personal adminis [redacted]

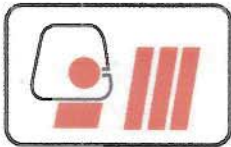

II.- DESARROLLO.

1.- Inspección del inmueble ubicado sobre la **calle Jacarandas No. 33**. Con base en el plano del mismo edificio, se revisaron todas las áreas que comprenden la planta baja y la planta alta, con las observaciones siguientes:

En general, los elementos estructurales se encuentran en condiciones normales de servicio, haciéndose notar que en el cuarto eléctrico, entre ejes 1-M, existe una fisura de hasta 1 mm que no representa riesgo de consideración, pero se recomienda estar pendiente de su avance, porque aunque no es de gran tamaño, si se observa en los dos lados del muro. Ahí mismo, [REDACTED] que tiene efectos de humedad, pues al lado exterior por el viento Norte un desnivel superior que es el área de cochera con piso de adocreto, que recibe descargas de agua pluvial por derrame de canaleja en el techo. Es de presumirse que esas descargas de agua pluvial tienen filtraciones al suelo a través del piso de adocreto y transmiten humedades al área comprendida entre los ejes 1-2, y entre los ejes O-L, dando lugar a un asentamiento diferencial del suelo, con las consecuencias antes descritas.

[REDACTED] existe una ranura diagonal, que viene siendo consecuencia de los detalles descritos en el punto anterior.

[REDACTED] con las observaciones siguientes:

A.- PLANTA BAJA.

Se conoce que en fecha reciente el pavimento de la calle Isaac Arriaga, se encontraba destruido, con las afectaciones consecuentes en la terracería y los efectos del agua pluvial, lo cual, pudo transmitir alteraciones en la capacidad de carga del suelo adyacente.

Se recomienda realizar un sondeo a la cimentación por ese eje.

[REDACTED]

se considera que son efectos de la humedad que se trasmite por el mismo suelo a nivel superior y por la rejilla de captación de agua pluvial.



II.- DESARROLLO. Continuación

 

Este daño se considera como consecuencia de falla de cimentación, en parte, y también porque un área menor del edificio conserva su estado de construcción original, con uso de oficinas y otra área mayor se remodeló y se usa con concentración de archivos, lo que representa una mayor carga, y esto da lugar a una descompensación de masas, de acuerdo, al diseño arquitectónico de la edificación.

III.- CONCLUSIÓN.

Para la reparación de los daños observados en la inspección ocular y, de acuerdo, a sus posibles causas, se emiten las siguientes recomendaciones.

- a) Sondear la cimentación de esa área, en el eje A, así como, desnudar los muros y las losas, en el eje 3ª entre ejes A-E, para diseñar los elementos estructurales para realizar una unión suficiente de las dos partes del edificio y que funcione de forma monolítica.
- b) Revisar el muro Norte para determinar su capacidad, de acuerdo a la carga de trabajo soportada.

Uruapan, Michoacán. A 16 de octubre de 2017.

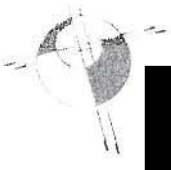

22

1-4

CORTE A-A' PLANTA
Niveles + 3.00 / 6.00

VER

VER

 
URUAPAN, MICHOACÁN

PROHIBIDO FUMAR


2-11-2024





PLANTA BAJA




PLANTA ALTA

 


  

Entre eje D-3ª

 

Edificio de la Facultad de Ingeniería

 


Bodega de mobiliario


CEDULA 2017532

TITULO REGISTRADO A FOJAS 181-33

 AP01
DEL LIBRO



ONALES Y

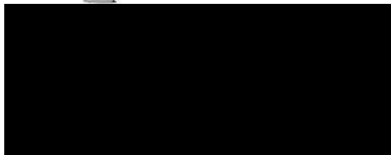

FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

2017532

EN VIRTUD DE QUE FRANCISCO
NENDOZA MARTINEZ

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

ING. CIVIL

MEXICO, D.F., A 12 DE OCT DE 19 94

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. MARIANO F. HERRAN SALVATI



CERTIFICACIÓN: El suscrito, Licenciado ALEJANDRO JAIME MORA LÓPEZ, Notario Público 85 Ochenta y Cinco del Estado de Michoacán de Ocampo, con cédula del Registro Federal de Contribuyentes MOLA4207101E9, en ejercicio de mis funciones y con residencia en la ciudad y Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, CERTIFICO: Que habiendo Cotejado la presente copia fotostática con su correspondiente original que tuve a la vista, constaté que una y otra concuerdan fielmente. Doy fe. Uruapan, Michoacán de Ocampo.

24 FEB 2017

